

陕西秦草自然生态科技有限公司内部业务便签

☐指示、☒通知、☐批复
☐请示、☒报告、☐接洽

给 (TO) : 沣西新城新咸户路+科创大道项目现场	日期: (DATE) 2024年3月8日
由 (FROM) : 安全质量审计部	☒ 请回复 (REPLY) ☒ 请存档 (FILE)
标题 (SUBJECT) : 项目巡查通报	
内容 (MESSAGE)	

秦草自然生态科技有限公司
项目巡查通报

秦草审计部于2024年3月8日对沣西新城新咸户路和科创大道项目现场进行巡查，工作由部门负责人尚长宁组织，王靖渤等2人参与。

一、巡查工作主要内容：

- 现场安全文明施工；
- 项目现场施工质量；
- 项目现场养护管理；

二、巡查结果：

项目现场施工质量：

- 咸户路现场发现区域（三一厂区最南端两侧）法桐栽植效果表现不尽人意，主要表现部分苗木倾斜度过大，10米以上距离的苗木栽植未在同一水平线上；
- 其次是（三一厂区最南端分布）的乔木法桐苗木支撑未按“三架支撑或四架支撑等方式”做支撑，虽是四架支撑，但2架支撑杆长短不一，高低不一，现场已出现乔木倾斜迹象，无法有效的起到支撑保护作用；
- 现场巡检发现乔木支撑出现大量的“单边支撑”和不同向支撑；不符合“蒙草·秦草工程实施规范”；

- 4、科创大道一分区南侧分区新栽植乔木（法桐）未打支撑；
- 5、科创大道侧分带新栽植乔木支撑缺少并不规范；（后附影像资料）
- 6、科创大道中册带灌木群（小叶女贞篱、红叶石楠篱等）缺水严重，临近干枯”；
- 7、咸户路侧分带红叶石楠篱和小叶女贞篱灌木群已严重缺水，临近干枯；

项目现场养护管理：

- 1、科创大道和咸户路现场未见施工人员及养护人员；
- 2、科创大道全段和咸户路全段项目苗木和灌木及地被严重缺水，急需春灌补水；

三、根据以上巡查结果，对科创大道项目和新咸户路项目作出以下工作要求：


- 1、加强（年前）新栽植的乔木支撑规范支撑”；
- 2、加强对已完成灌木和地被进行及时有效的春灌浇水；
- 3、加强【第一栽植黄金期】现场剩余乔木和灌木及地被的进场质量验收；
- 4、加强现场已栽植成活苗木的每日安全巡查；

针对以上工作要求，项目部和项目经理切实执行、认真落实并及时将整改报告反馈至公司安全质量审计部。


附件：巡查影像资料



①侧分带（年前）新栽植乔木单边支撑，已倾斜②支撑高低不一，撑脚不同向；

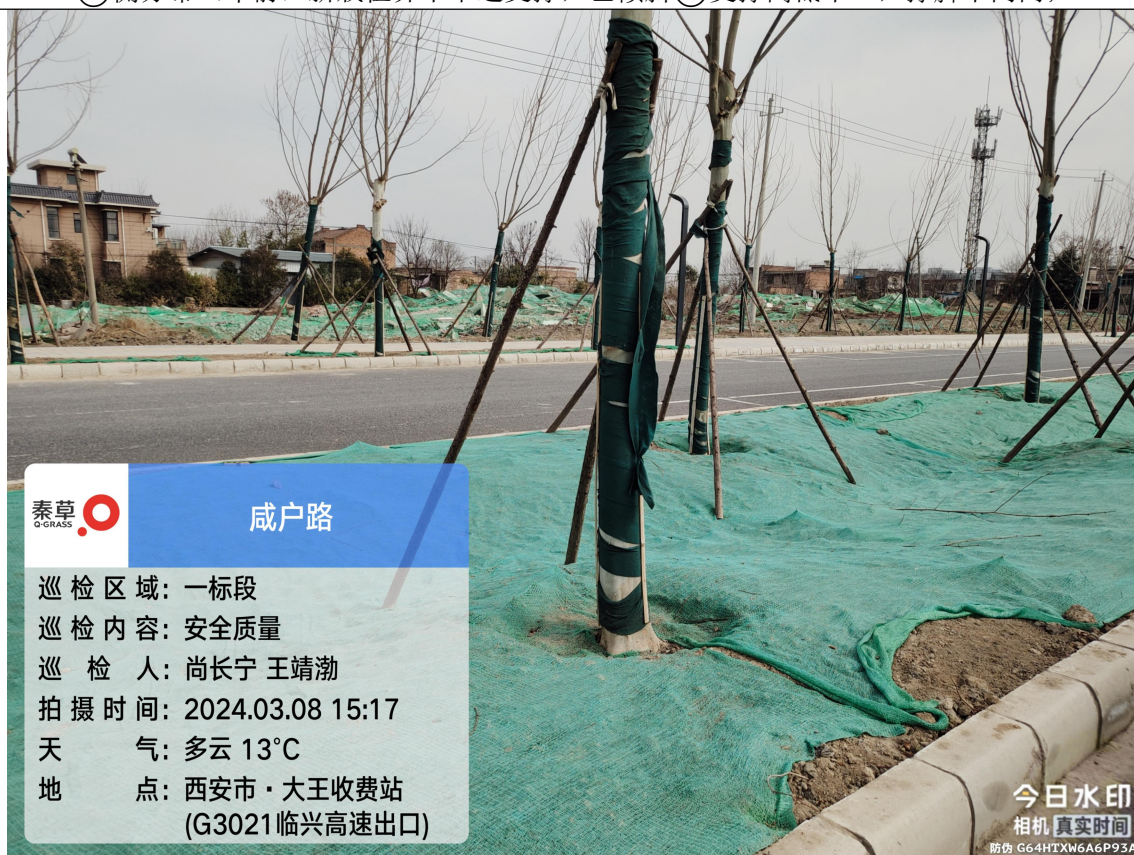


多处单边支撑；

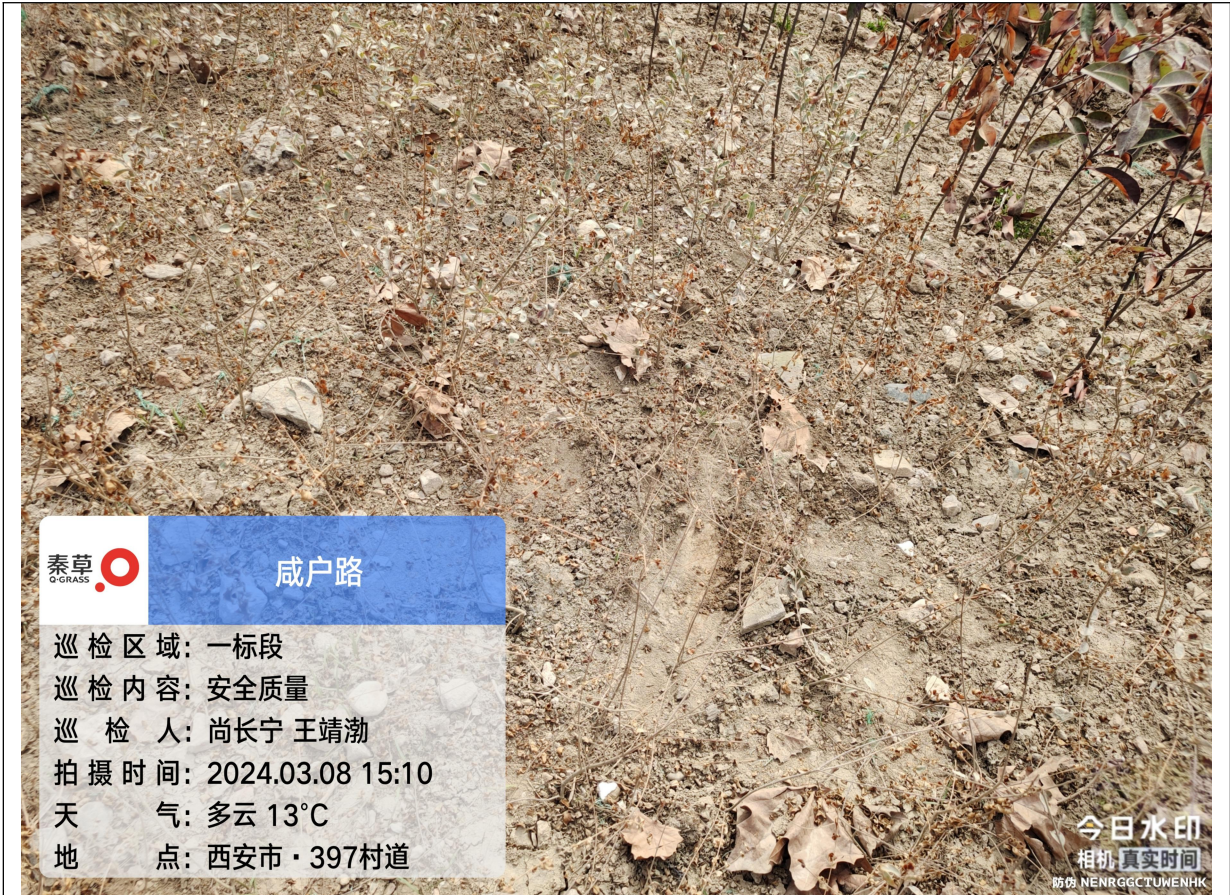

（年前）新栽植的小叶女贞篱表土缺水已干离；



①侧分带灌木群（小叶女贞篱）已干枯缺水；

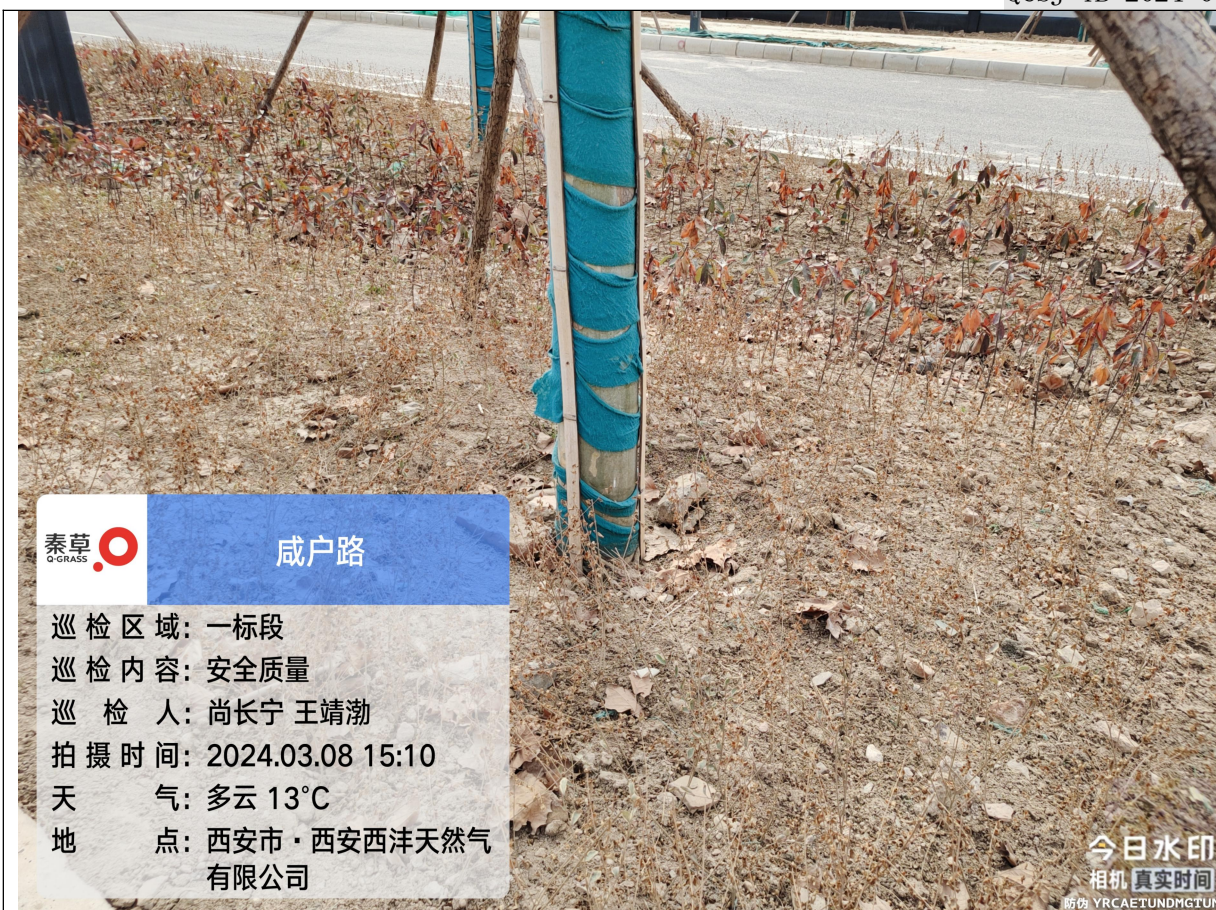

现场新栽植乔木和新栽植小叶女贞篱缺水严重;



新栽植的乔木但单边支撑



秦草
Q-GRASS

科创大道

巡检区域：一标段

巡检内容：安全质量

巡检人：尚长宁 王靖渤

拍摄时间：2024.03.08 14:56

天气：多云 13°C

地点：西安市·西北五路

今日水印

相机 真实时间

防伪 XL4H41931RC1GC

侧分带乔木支撑乱支撑或单边支撑；



秦草
Q-GRASS

科创大道

巡检区域：一标段

巡检内容：安全质量

巡检人：尚长宁 王靖渤

拍摄时间：2024.03.08 14:56

天气：多云 13°C

地点：西安市·西北五路

今日水印

相机 真实时间

防伪 3Y6NLTNRRL4P2L

- ①新栽植（年前）的乔木出现了支撑被去掉；
- ②相邻乔木出现单边支撑；

